

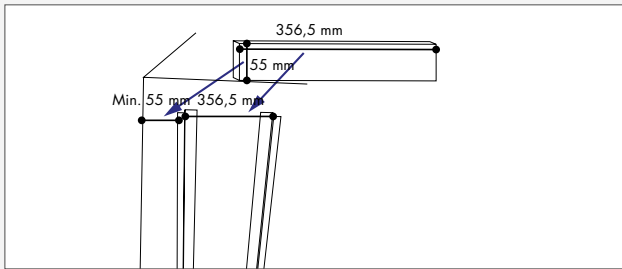


# ASENNUSOPAS

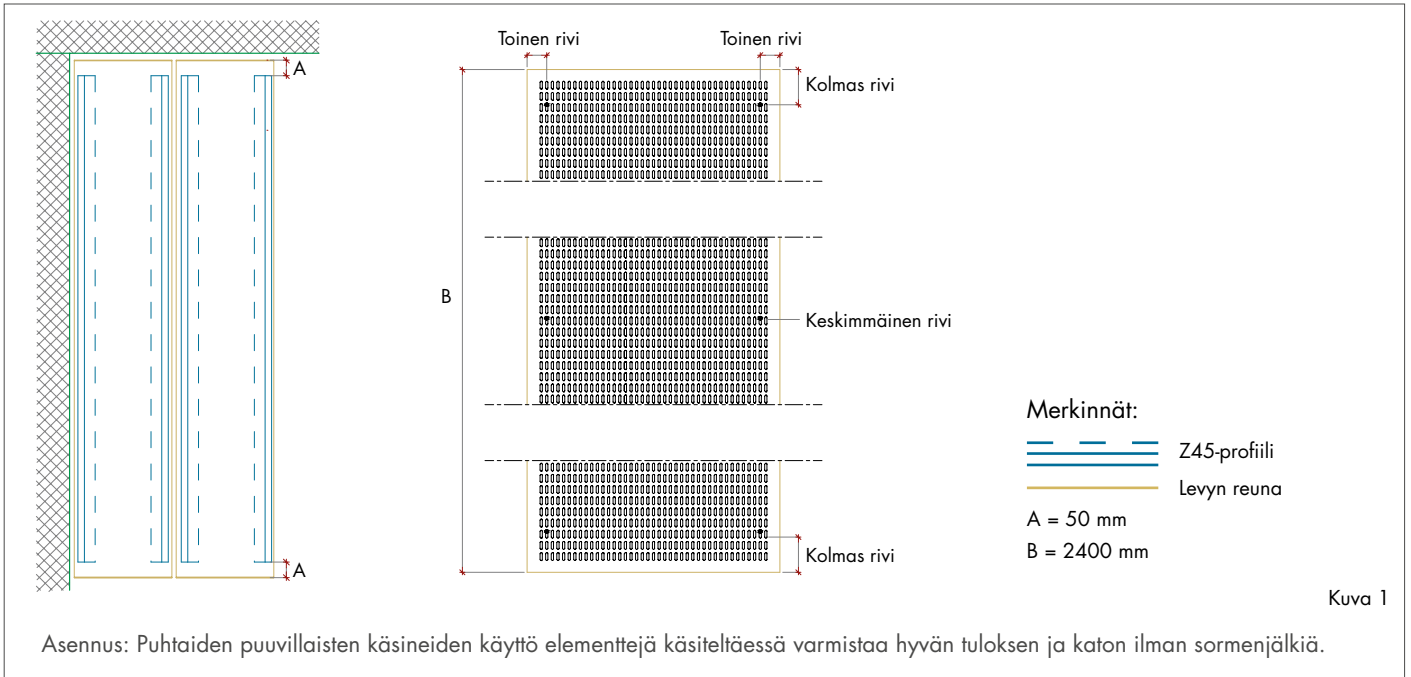


## MITTAAMINEN

- Käytä tuotteen mukana toimitettua kipsimallinetta Z-profiilien paikkojen merkitsemiseen.
- Z-profiili on keskitettävä pystysuorassa siten, että Z-profiilin pään ja Adit-levyn pään etäisyys on 50 mm sekä päästä että pohjasta. Katso kuva 1.

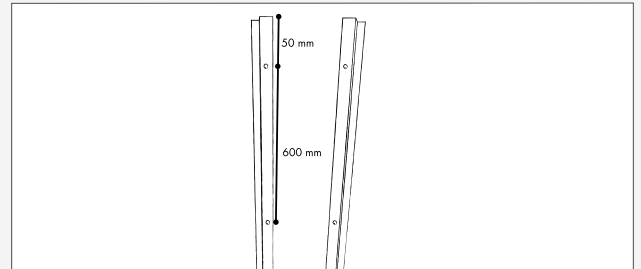


## Z-PROFIILIT

- Asenna Z-profiilit pystysuoraan. Kiinnitä kulmat pohjamateriaalin mukaan.
- Z-profiilien suuri taitos on kiinnitettävä seinään.

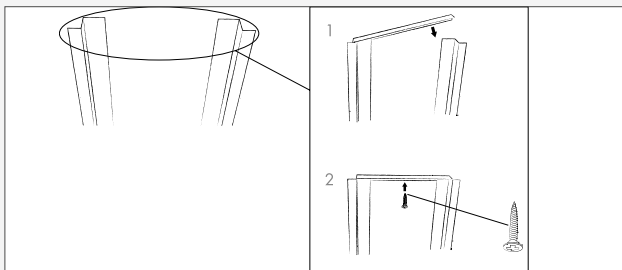


## PÄÄTYTULPPA

- Käytä mukana tulevia päätysuojuksia mineraalivillan peittämiseen näkyvistä päistä. Paina päätysuojus Z-profiilien taakse ja kiinnitä se esiporatun reiän läpi menevällä ruuvilla.

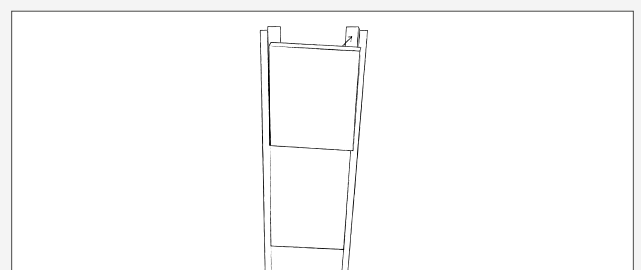


## DANOPOR

- Asenna muovin käärittö mineraalivillalla Z-profiilien väliin.

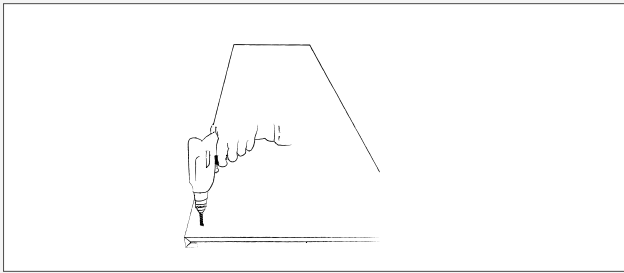


### LEVYJEN VALMISTELU

- Valmistele ruuvien kohdat lävistyksien läpi.
- Katso etäisyydet kuvassa 1
- Poraa 6 mm:n reiät 6 lävistysreiän yläkohtiin.
- Lisää mukana tuleva 6 mm:n tulppa kuhunkin reikään.

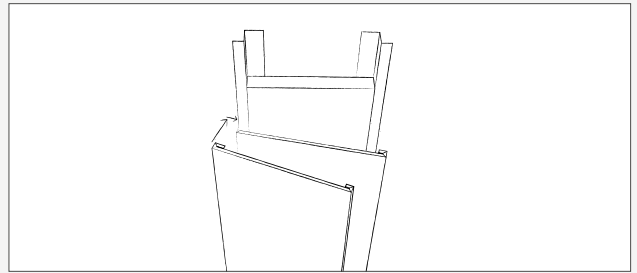


### ADIT-LEVYJEN ASENNUS

- Työnnä Adit-levyn reuna, jossa on suurin taite, vasemmanpuoleisen profiilin alle ja työnnä sitä sisäänpäin.

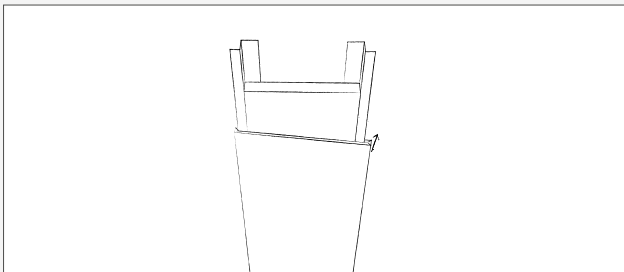


### ASENNUS

- Kallista Adit-elementti oikeanpuoleisen profiilin päälle.

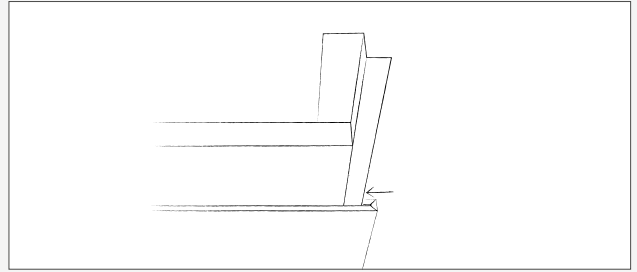



### ASENNUS

- Paina elementti oikeanpuoleisen profiilin päälle.
- Elementti on nyt paikallaan, mutta sitä voi vielä säätää pystysuorassa.
- Aseta Adit-levylle väliaikainen tuki, jota vasten se voi nojata ruuvien kiinnittämisen ajan.

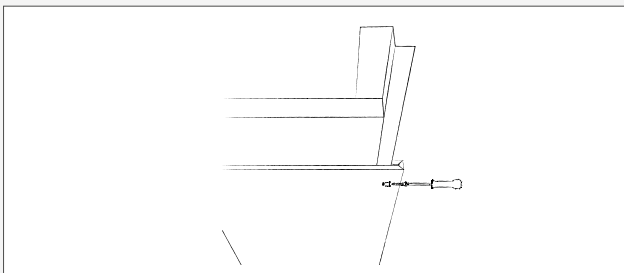

### KIINNITYS

- Käytä kiinnittämiseen mukana tulevia valkoisia ruuveja.

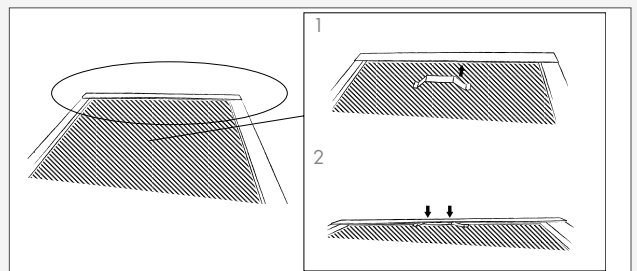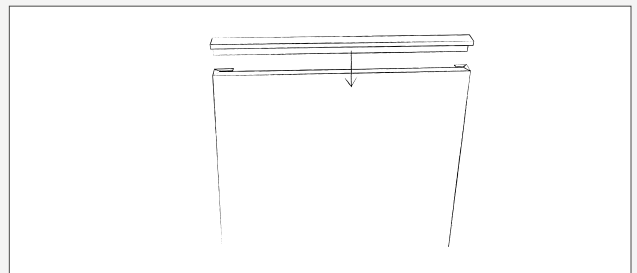

### PÄÄTYPROFIILI

- Kun päätytulpat on asennettu, asiaankuuluvat Adit-elementit pitää peittää päätyprofiililla.
- Työnnä päätyprofiili elementin pään päälle.
- Pienimmän laipan on peitettävä elementin etuosaa. Lukitse päätyprofiili paikoilleen käyttämällä profiilikiinnikettä.