


Access panel - Inspektionslem - Inspektionsluke Inspektionslucka - Tarkastusliitos

EI30 - For wall and ceiling / EI30 - til væg- og loftmontage

EI60 - For wall mounting / EI60 - til vægmontage

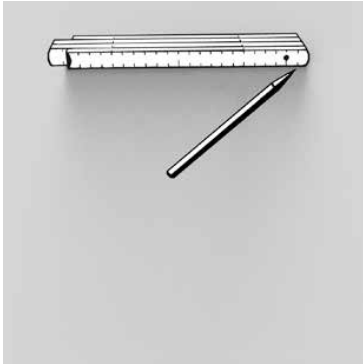


EN - Mark the structural dimension and cut an opening into the wall in order to install the access panel (approx. 5mm larger than the nominal dimensions).

DA - Optegn indbygningsmålet og skær hullet ud. Indbygningsmålet er inspektionslemmens størrelse / hulmål plus 5mm (ex. 305 x 305mm)

NO - Mål opp dimensjonen bak på rammen og skjær en åpning i veggen for å montere inspeksjonluken (hullet skal være ca. 5 mm større enn rammen på luken).

SE - Mark the structural dimension and cut an opening into the wall in order to install the access panel (approx. 5 mm larger than the nominal dimensions).

FI - Merkitse tarkastusluukun mitat seinään ja leikkaa levyyn aukko tarkastusluukun asennusta varten (noin 5 mm suurempi kuin tarkastusluukun nimellimitat).

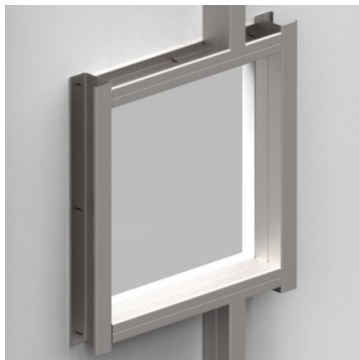

EN - Make a change-over of CW-Profiles on the rear side of the wall, place it all around and flush, and screw it with the wall.

DA - Monter en udveksling med stål-profiler på bagsiden af væggen (ex. MR-profil). Sørg for, at profilerne flugter med gipskanten på alle hullets sider. Skru profilerne fast.

NO - Tilpass biter av Flex-profiler i samme størrelse som åpningen, sett sammen en ramme og fest til baksiden av platen. Profilene skal monteres kant i kant med åpningen.

SE - Skapa en övergång med stålprofiler på baksidan av väggen, placera den hela vägen runt om och jäms med öppningen och skruva fast den i väggen.

FI - Asenna apurunko aukon ympärille teräsrankaprofiileista.



EN - Insert the access panel from the front into the opening and align it. Check the squareness. Screw all mounting tabs firmly to the profiles of the change-over.

DA - Indsæt inspektionslemmen, juster så den sidder plan med væggen og kontroller lemme sidder vinkelret. Fastskrue alle monteringsbeslag til udvekslingen.

NO - Sett inn luken fra forsiden og justér. Pass på at luken er i vater. Skru deretter brakettene fast til profilene i bakkant.

SE - Sätt in inspektionsluckan framifrån i öppningen och justera in den. Kontrollera att den är rätvinklig. Skruva fast alla monteringsflikar ordentligt på övergångsprofilerna.

FI - Aseta ja kohdista tarkastusluukku aukkoon etupuolelta. Tarkista, että tarkastusluukku on suorassa. Kiinnitä kaikki kiinnitysraudat apurunkoon sopivia ruuveja käyttäen.



EN - Cover the inside of the CW profiles all around with plasterboard strips starting from 500x500mm and upwards. The distance between the insulation of the door and the plasterboard strips is ≤ 5 mm, the distance between the screws is ≤ 200 mm.

DA - For alle størrelser fra og med 500x500mm monteres stål-profilerne med gipspladestrimler (alle 4 sider). Afstanden mellem lågens isolering og gipspladestrimlerne skal være ≤ 5 mm, og skrueafstanden ≤ 200 mm.

SE

NO - På innsiden av luken kles Flex-profilene med striper av gipsplater. Avstand mellom isolasjon bak på luken og gipsplatestrimlene skal være ≤ 5 mm. Avstand mellom skruer er cc 200mm.

FI - Asenna apukarmin teräsrankaprofiilien päälle kipsilevykaistat. Tarkastusluukun eristeen ja kipsilevykaistan välinen etäisyys ≤ 5 mm, ruuvien etäisyys ≤ 200 mm.



EN - Close the door after the installation is finished.

Attention! The indicated fire protection is only guaranteed if the inspection door is closed properly!

DA - Luk lågen ved afsluttet montage

Vær opmærksom! Den angivne brandbeskyttelse er kun garanteret, hvis inspektionslågen er lukket korrekt!

NO - Lukk døren når installasjonen er utført.

NB! Angitt brannbeskyttelse er kun garantert om inspeksjonsluken er lukket korrekt!

SE - Stäng luckan när monteringen är klar.

Obs! Angivet brandskydd gäller endast då inspektionsluckan är ordentligt stängd!

FI - Sulje luukku asennuksen jälkeen.

HUOMIO! Ilmoitettu palonsuojaus on voimassa vain, mikäli tarkastusluukku on suljettu oikein.