

PARETE DIVISORIA A SECCO CON DOPPIA STRUTTURA


R_w = 66 dB

Rapporto di prova: CTA 093/06/AER-R1
Laboratorio: AUDIOTEC S.A. LABAC
Data emissione: 23/01/06

Descrizione

Parete divisoria a secco con doppia struttura, doppia lastra in cartongesso e doppio strato di lana minerale di vetro Ecosse Technology **Ultracoustic P/R**

Spessore totale parete: 158 mm

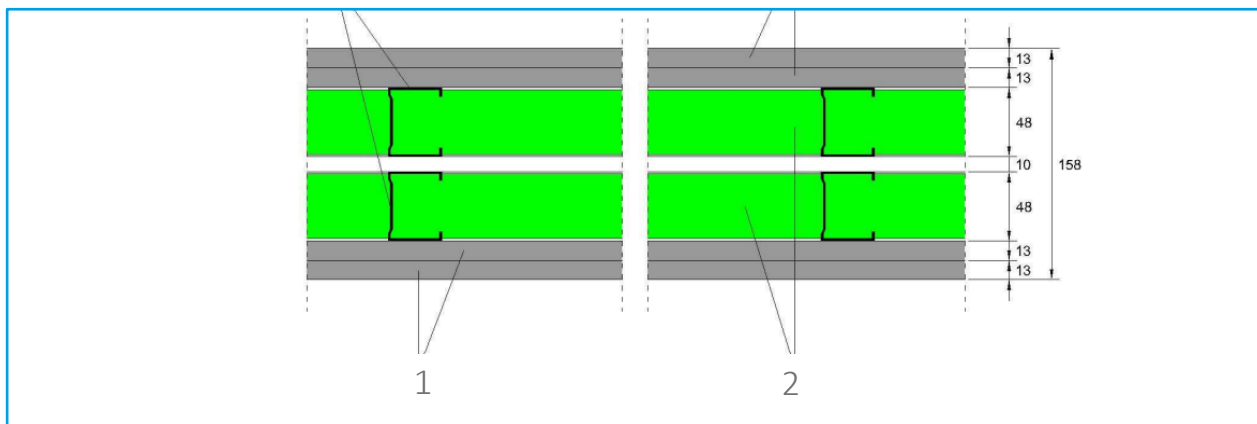

Stratigrafia della struttura

1. Lastre in gesso rivestito– sp. 12,5 mm
2. Montanti profilati in acciaio a forma di «C» - sp. 50 mm
3. Pannelli/rotoli isolanti in lana minerale di vetro Ecosse Technology Ultracoustic P/R – sp. 45 mm

Esiti della prova

Indice di valutazione a 500 Hz nella di frequenza comprese fra 100 Hz e 3150 Hz

Termini
di correzione:

R_w = 66 dB**C = -4 dB****C_{tr} = -11 dB**


PARETE DIVISORIA A SECCO
CON DOPPIA STRUTTURA

R_w = 66 dB

Rapporto di prova: CTA 093/06/AER-R1
Laboratorio: AUDIOTEC S.A. LABAC
Data emissione: 23/01/06

Curva della prova di laboratorio

<i>Frec.</i> <i>f</i> <i>Hz</i>	<i>R</i> <i>dB</i>
100	37,0
125	43,1
160	48,3
200	54,3
250	56,8
315	59,3
400	64,3
500	67,6
630	69,8
800	73,1
1000	73,7
1250	75,2
1600	75,9
2000	75,4
2500	70,1
3150	66,8
4000	70,6
5000	74,4

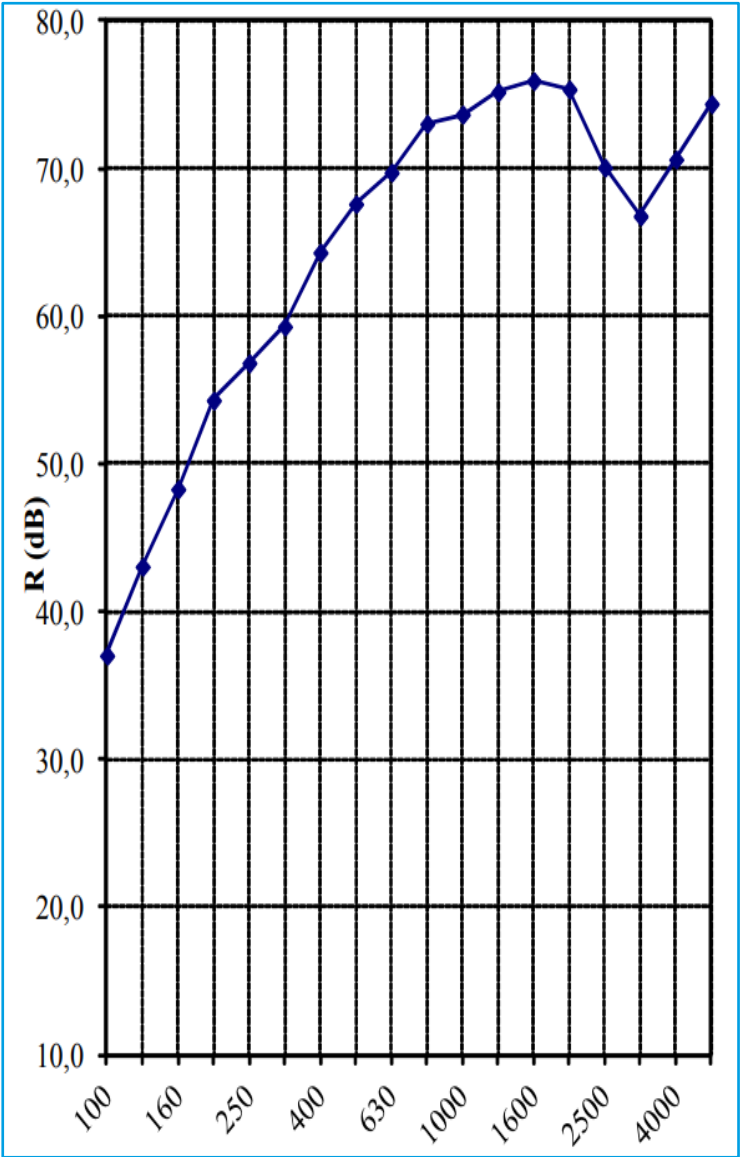

INFORME DE ENSAYO

Report of test

Referencia CTA 093/06/AER-R1
Ref.

Página 1 de 8 páginas
Page of pages

AUDIOTEC S.A.

LABAC Laboratorio de Acústica

Centro Tecnológico de Acústica
Parque Tecnológico de Boecillo. Parcelas 28-30.
47151 Boecillo (Valladolid)
Tlf.: 983 36 13 26 Fax: 983 36 13 27



LUGAR DE ENSAYO

Place of test

**CÁMARAS DE ENSAYO NORMALIZADAS DE AUDIOTEC
PARCELAS 28 Y 30. PARQUE TECNOLÓGICO DE BOECILLO
BOECILLO (VALLADOLID) ESPAÑA**

ENSAYO

Test

Medida en laboratorio del aislamiento al ruido aéreo de un cerramiento vertical:

Nomenclatura: 158 / 600 (48+48) LM

Descriptivo: 2 PYL 13 + EM 48/600 + 10 + EM 48/600 +2 PYL 13

MÉTODO DE ENSAYO

Method of Test

UNE EN ISO 140-3:1995.

PETICIONARIO

Customer

KNAUF Insulation España

C/ Calafell, 1. 08720 Villafranca del Penedés (Barcelona)

FECHA DE SOLICITUD

Date of Application

16 de Marzo de 2006.

FECHA DE ENSAYO

Date of Test

27 de Marzo de 2006.

Signatario/s autorizado/s


Authorized signatory/ies

Técnico

Technician

Fecha de emisión

Date of issue

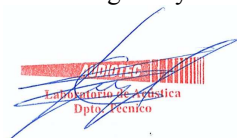
Arenaz
Laboratorio de Acústica
Dpto. Técnico
AUDIOTEC
Laboratorio de Acústica
Dpto. Técnico

5 de Abril de 2006

Fdo.: Angel Mª Arenaz Gombáu
Director Técnico del Laboratorio

Fdo: Manuel Cantalapiedra Vargas
Técnico del Laboratorio

Este informe se expide de acuerdo con las condiciones de la acreditación concedida por ENAC que ha comprobado las capacidades de medida del Laboratorio.

Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del Laboratorio que lo emite y ENAC.

This report is issued in accordance with the conditions of accreditation granted by ENAC which has assessed the measurement capability of the Laboratory.

This report may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing Laboratory and ENAC.

CONTENIDO

1.- Objeto del informe.

2.- Procedimiento de ensayo.

2.1.- Procedimientos y Normas empleadas.

2.2.- Metodología y parámetros del ensayo.

2.3.- Instrumentación empleada.

2.4.- Identificación de los productos.

3.- Resultados del aislamiento a ruido aéreo.

1. - OBJETO DEL INFORME.

Evaluación en cámaras de ensayo normalizadas del aislamiento acústico a ruido aéreo, índice de reducción sonora, **R**, del siguiente sistema constructivo:

- · **Nomenclatura:** 158 / 600 (48+48) LM
- · **Descriptivo:** 2 PYL 13 + EM 48/600 + 10 + EM 48/600 + 2 PYL 13.
- Constituido por:
 1. Dos estructuras de 48 mm. de canto para soporte de las placas de yeso, separadas 10 cm. entre sí, a base de perfiles en chapa de acero galvanizado: canales inferior y superior ref. 48/30/0,55 y montantes cada 600 mm. ref. 48/35/0,60. Fijada al perímetro del portamuestras.
 2. Dos núcleos aislantes de 48 mm de espesor nominal, a base de Lana Mineral de Knauf Insulation, ref. ULTRACOUSTIC, insertada entre los montantes de cada una de las dos estructuras.
 3. Dos placas de yeso laminar de 13 mm de espesor nominal en la cara exterior de cada una de las dos estructuras, de dimensiones 2.800 x 1.200 mm, fijadas mecánicamente a los canales y montantes mediante tornillos autoperforantes punta normal de 3,5 x 25 mm. para fijación del primer grueso de placas, y de 3,5 x 35 mm. para fijación del segundo grueso de placas.
 4. Dos bandas perimetrales acústicas autoadhesivas, de 50 mm de ancho, colocadas cada una de ellas en doble grueso entre cada estructura y el portamuestras.
 5. Tratamiento de juntas con pasta de fraguado rápido manual y cinta de papel de 50 mm de ancho.

- · **Espesor total:** 158 mm.

2.- PROCEDIMIENTO DE ENSAYO.

2.1- Procedimientos y Normas empleadas.

El ensayo realizado y aquí presentado, se ha elaborado aplicando las disposiciones establecidas en la Norma *UNE-EN ISO 140-3:1995 (Medición en laboratorio del aislamiento acústico a ruido aéreo de los elementos de construcción)*.

Se ha seguido asimismo el procedimiento de medida y los cálculos expuestos en *el procedimiento específico PE-24 del LABAC Laboratorio de acústica de AUDIOTEC*.

2.2- Metodología y parámetros del ensayo.

Para este ensayo se generó ruido rosa con 2 posiciones de fuente en la cámara emisora, emplazadas a 0'7 m. de las paredes existentes, y sobre un trípode.

Para cada posición de fuente se realizaron tres mediciones con un micrófono giratorio en la zona de campo difuso de la cámara emisora. El micrófono guardó en todo momento una distancia mínima de 0.7m. a las paredes laterales, 1 m. a la fuente sonora y 1m. de distancia a la muestra bajo ensayo. El radio de barrido del micrófono fue de 1 m.

Para cada posición de fuente se realizaron tres mediciones con un micrófono giratorio en la zona de campo difuso de la cámara receptora. El micrófono guardó en todo momento una distancia mínima de 0.7m. a las paredes laterales y 1m. de distancia a la muestra bajo ensayo. El radio de barrido del micrófono fue de 1 m.

Posteriormente se midió el ruido de fondo en la cámara receptora con la fuente sonora parada.

El tiempo de cada una de las mediciones fue de 30 segundos, tiempo suficiente para que se estabilizara la señal.

Las medidas se realizaron en cada una de las bandas de tercio de octava comprendidas entre 100 y 5000 Hz.

Para medir el tiempo de reverberación se emplearon 2 posiciones de fuente en la cámara receptora separadas más de 3 m..

Para cada posición de fuente se emplearon 3 posiciones de micrófono en la cámara receptora para medir la reverberación. Todas ellas estaban a más de 1 m. de las paredes laterales, 1.8 m. entre ellas y 2 m. de la fuente sonora. Se tomaron 2 medidas en cada posición y se obtuvieron los respectivos promedios. Se midió el TR30.


2.3.- Instrumentación empleada.

- ❑ Fuente de ruido *Brüel & Kjaer* tipo 4296, con nº de serie 2103346.
- ❑ Analizador de espectros clase 1 *Brüel & Kjaer* tipo 2260, con nº de serie 2131645, previamente verificado.
- ❑ Calibrador-verificador B&K tipo 4231, de clase 1, con nº de serie 2136530.
- ❑ Termoanemómetro Velocicalc Plus 8388 con nº de serie 97120035.

2.4.- Identificación de los productos.

- PYL de 13 mm.
- Lana mineral de Knauf Insulation, ref. ULTRACOUSTIC de 45 mm. de espesor.
- Canales, montantes, tornillos, banda acústica, cinta y pasta de juntas..

□ Croquis del sistema:

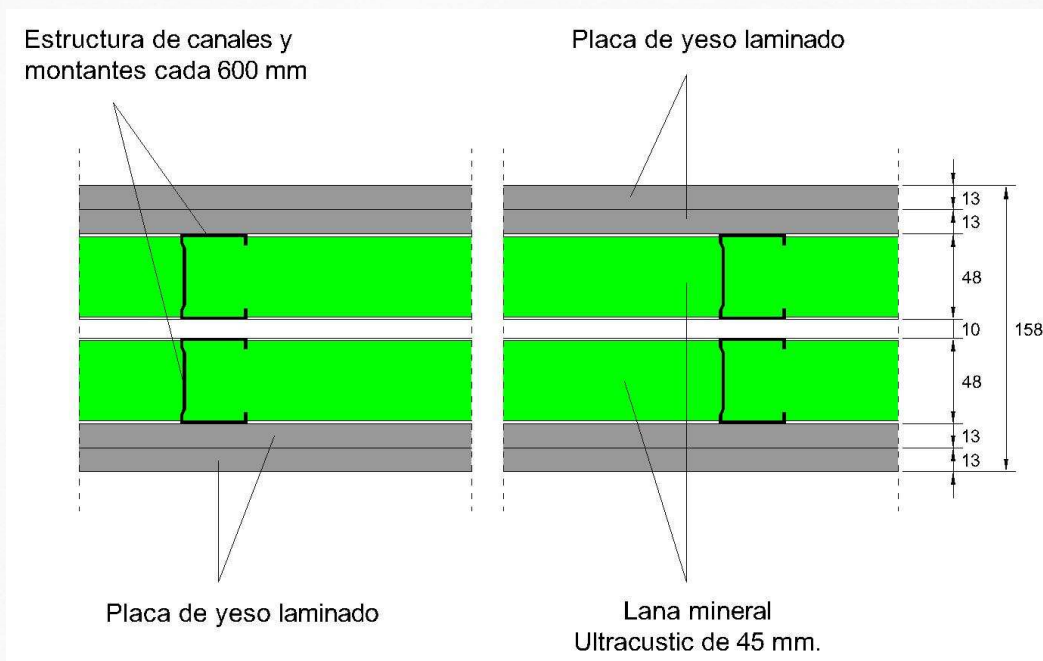

□ Proceso de instalación de la muestra:

Sobre un portamuestras se colocaron los canales y los montantes perimetrales de la primera estructura, interponiendo una doble banda acústica entre dicha estructura y el portamuestras. Posteriormente se colocaron el resto de los montantes cada 600 mm. y en su interior se colocaron los paneles de lana mineral cubriendo toda la superficie de ensayo. Seguidamente, se instaló de igual forma una segunda estructura dejando una separación de 10 mm. respecto a la primera, y sin que estuvieran en contacto en ningún punto. A continuación se atornillaron, en las caras exteriores de las estructuras, una primera placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor, sellando adecuadamente sus juntas. Los tornillos también se sellaron con pasta de juntas. Las placas iban a morir contra el portamuestras, sellando sus encuentros con pasta de forma que el cerramiento quedaba hermético. Posteriormente, se atornilló a matajuntas una segunda placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor sellando todas sus juntas y encuentros con el portamuestras mediante pasta y cinta de juntas.

El espesor final de la muestra fue de 158 mm.

Las dimensiones de la apertura de medida son 3,6m de ancho por 2,8m de alto. La superficie total de la muestra es de 10.08 m².

La muestra ensayada fue instalada por operarios cualificados de AUDIOTEC.

El volumen de la cámara emisora es de 60,61 m³ y el de la cámara receptora de 50,75 m³.

En ambas cámaras la temperatura era de 21 ° C y la humedad relativa del 43 %.

3.- RESULTADOS DEL AISLAMIENTO A RUIDO AÉREO.

Para cada ensayo se presenta una página en la que aparece una breve descripción de la muestra ensayada, una tabla con los valores de aislamiento obtenidos para cada banda de frecuencia en dB, así como su gráfica correspondiente. En ella también aparecen dos valores de aislamiento global, uno en dB calculado a partir de la ISO 717-1:1996, y otro calculado en dBA entre 100 y 5000 Hz.

Notas:

- ❑ Los resultados de este ensayo sólo conciernen a los objetos presentados a ensayo y en el momento y condiciones en que se realizaron las medidas.
- ❑ La incertidumbre de medida se encuentra a disposición del cliente en el Laboratorio de Acústica de AUDIOTEC.
- ❑ Este informe no debe reproducirse por ningún medio salvo que se haga íntegramente y con la autorización del Laboratorio de Acústica de AUDIOTEC S.A.
- ❑ El motivo de la revisión del presente informe se debe a que el cliente solicita el cambio del nombre comercial del producto.

Cliente: KNAUF Insulation España.

C/Calafell, 1. 08720 Villafranca del Penedés (Barcelona)

Nomenclatura: 158 / 600 (48+48) LM

Identificación de la muestra:



2 PYL 13 + EM 48/600 + 10 +

EM 48/600 + 2 PYL 13

Espesor total: 158 mm.

Estructura de canales y montantes cada 600 mm

Placa de yeso laminado

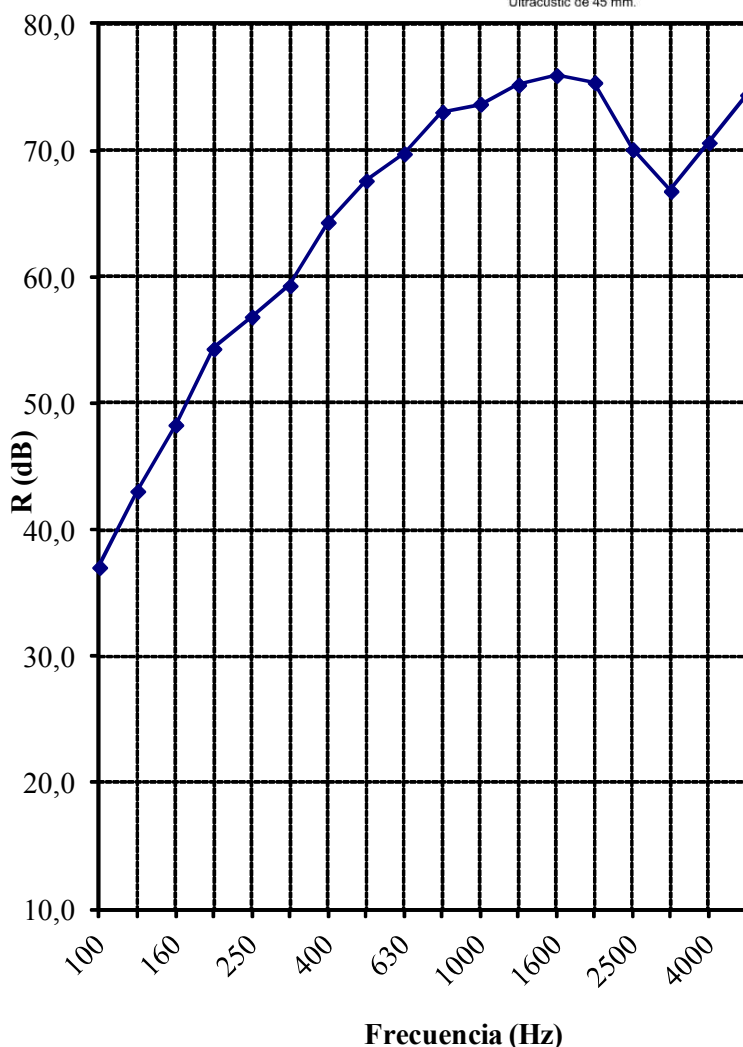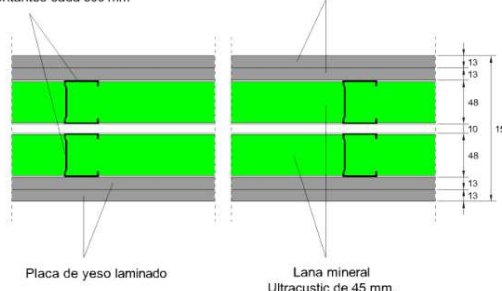

Aislamiento global calculado según la Norma ISO 717-1:1996:

$$R_w (C;Ctr) = 66 \quad (-4 \quad ; \quad -11 \quad) \quad dB$$

Aislamiento global en dBA (entre 100 y 5000 Hz):

$$R_A = 63,1 \quad dBA$$



Fecha ensayo:
27 de Marzo
de 2006

Realizado por:

Manuel Cantalapiedra

Fdo: Manuel Cantalapiedra

Revisado por:

Angel Arenaz

Fdo: Angel Arenaz